News Release

平成22年9月22日 消 費 者 庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 (うち石油給湯機付ふろがま1件、石油給湯機1件) 2件

9件

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故

(プラロ転車用効先座吊る件、折りたたの日転車(小怪車)「件、 携帯型音楽プレーヤー2件、エアコン(室外機)1件、電気こんろ1件、 エアコン1件)

- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 4件 (うち食器洗い乾燥機1件、電気衣類乾燥機1件、電動アシスト自転車1件、 エアコン(室外機)1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者 委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件 該当案件無し
 - 1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。
 - ※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する 調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」と いう。
- 5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり(A201000440を除く)、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

- (1) ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児座席について (管理番号A201000161、A201000188、A201000373)
- ①事故事象及び再発防止策について

ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児座席で、自転車の 販売店にて当該製品を取付けた際に、足乗せ部を取扱説明書と違った組付け方をして、 製品本体に十分に固定されていなかったことから、使用中に繰り返される負荷により、 足乗せ部の支柱が破損して、幼児の足が走行中の自転車の車輪に巻き込まれる重大製 品事故(重傷1件)が発生しました。

同社は、このような誤った組付けがされる可能性のあった3製品について、本年7月9日より、対象製品について無償点検・修理を実施しました。しかし、当該3製品について、正しい組付けの製品でも同様な重大製品事故(重傷2件)が発生していることから、事故の再発防止のため、更に当該3製品と同様な構造である9製品を対象として、合計12製品について、本年9月21日にホームページへ掲載するとともに、本年9月22日に新聞社告を掲載し、樹脂製の製品と無償交換を実施することとしました。

②対象製品等:製品名、商品名、モデル名、販売期間及び交換対象台数

(詳細は別紙参照)

商品名

製品名:自転車用後席幼児用座席(リヤチャイルドシート)

:	①NEWロイヤルチャイルドシート	RCSNRX. A	88, 765台
	②ロイヤルチャイルドシートSTD	RCS-SRT	1,845台
	③N EWデラックスチャイルドシート	RCS-MH. A	13, 582台
	④ロイヤルチャイルドシート	RCS-NAS	55, 324台
	⑤ロイヤルチャイルドシート	RCS-SDX	171, 150台
	⑥NEWロイヤルチャイルドシート	RCS-NRX	61, 163台
	⑦デラックスチャイルドシート	RCS-MHBC	132, 596台
	⑧デラックスチャイルドシート	RCS-MHB	6,031台
	⑨リヤ子供乗せ	RCS-MSG	13, 480台
	⑩リヤ子供乗せ	KNR-69SG	23, 172台
	⑪子ざぶとん専用チャイルドシート	RCS-K	687台
	⑫リヤチャイルドシート(ヤマハ発動機ブランド)	Q5K-YSK-051	1,728台
	合 計		569, 523台

③事業者の対応

9月30日から樹脂製の製品との無償交換を行います。

④事業者の告知

新聞社告:9月22日(水)

⑤消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方は、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

(ブリヂストンサイクル株式会社の問い合わせ先) フリーダイヤル:0120-22-0355 受付時間:9時~17時(9月末日までは毎日(土、日、祝日を含む。)) (10月以降は土、日、祝日と事業者特定休日を

除く。)

ホームページ: http://www.bscycle.co.jp

- (2) 東陶ユプロ株式会社(現 TOTO株式会社)が製造した石油給湯機について (管理番号A201000526)
- ①事故事象及び再発防止策について

東陶ユプロ株式会社(現 TOTO株式会社)が製造した石油給湯機を使用中に当該製品から発煙する火災が発生しました。

当該事故の原因は、当該製品の油量を調整するための電磁弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化し、硬化、収縮したことで器具内に漏れた灯油に引火し、機器内部が焼損する事故が発生したものと考えられます。

同社は事故の再発防止を図るため、平成14年10月及び平成18年12月に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施しています。また、販売店・サービス店を通じて、リコール対象機種がないかの確認を継続実施しており、さらに、平成21年12月からの取組みとしては、戸建住宅へのチラシ直接配布を実施し、対象製品の改修促進を図っています。

また、社団法人日本ガス石油機器工業会では、上記リコール開始後も未改修品での事故が発生しているため、同構造の電磁ポンプを有する石油給湯機を製造した株式会社ノーリツ、東陶ユプロ株式会社(現 TOTO株式会社)、長州産業株式会社及びOEMを含む6社と共同で、平成20年11月から12月までにかけて、順次、新聞広告を新聞各社に掲載し、未改修の該当機種を御使用の消費者に対して速やかに連絡を頂くよう呼びかけを行っています(その他の取組みの詳細は、(3)参照。)。

②対象製品等:会社名、ブランド名、製品名及び該当製造年月日

会社名	ブランド	機種·型式名	該当製造年月日
東陶機器㈱	ТОТО	RPE32K * /RPE40K * /RPE41K *	
(現TOTO(株))		RPH32K * /RPH40K * /RPH41K *	
長州産業㈱	CIC	PDF-321V/PDF-401A/PDF-411D-A	1995年(平成7年)
		DX-411D/PDX-321V/PDX-411D	8月から
ネポン(株)	NEPON	URA320/URA320S	1999年(平成11
		URB320/URB320S	年)6月まで
		UR320/UR320S/UR404S	
高木産業㈱	パーパス	TP-BS320 * D	
		(但し、TP-BS320は除く。)	
		TP-BS402 * D/TP-BSQ402 *	

※製品名の末尾の*には英数字が続きますが、すべて該当品です。

- 改修対象台数 189,944台
- 改修率86.3%(平成22年8月31日現在)

対象製品の確認方法

- ・製品名、製造年月は器具本体前面にシールにて表示されています。
- ・排気及び設置方式により、図のような形状があります。



当該製品の見分け方

・製品名は、シール上部に記載されています。



・製造年月は、製造番号の部分に記載されています。 図の97・04のように、4桁の数字で表示されます。

該当製造年月以降の製品につきましては、仕様が異なりますので対象外となります。

TOTO製品の場合は、製品名の先頭の6桁が上記表に掲載のものと合致し、製造年月が95・08から99・06までの製品が対象となります。

※既に点検が完了している製品には「点検済」と記載のシールが添付されています。



③消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けていない方は、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

なお、改修対象製品には、東陶機器株式会社(現 TOTO株式会社)の「TOTO」ブランドのほか、長州産業株式会社の「CIC」ブランド、ネポン株式会社の「NEPON」ブランド、髙木産業株式会社の「パーパス」ブランドの製品もあります。

(TOTO株式会社の問い合わせ先)

TOTO株式会社、長州産業株式会社ブランド、ネポン株式会社ブランドの製品フリーダイヤル: 0120-444-309

受付時間:9時~18時(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く。)

ホームページ: http://www.toto.co. ip/News/vupro/index.htm

(髙木産業株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-575-399

受付時間: 9時~18時(土・日・祝日・年末年始を除く。)

ホームページ: http://www.purpose.co.jp/special kinkyu/xyz-news1.htm

(3) 社団法人日本ガス石油機器工業会及び製造事業者の取組みについて

社団法人日本ガス石油機器工業会では、石油給湯機等について上記リコール開始後も未改修品での事故が発生しているため、同構造の電磁ポンプを有する石油給湯機等を製造した株式会社ノーリツ、東陶ユプロ株式会社(現 TOTO株式会社)、長州産業株式会社及びOEMを含む6社と共同で、平成20年11月から12月までにかけて、順次、新聞広告を新聞各社に掲載し、未改修の該当機種を御使用の消費者に対して速やかに連絡するよう呼びかけを行っています。

また、同工業会のホームページにおいて、東京ツチヤ販売株式会社及び株式会社ワカサの2社を加えた8社について注意喚起をしています。

対象製品等:会社名、ブランド名、問い合わせ先、機種・型式名及び製造期間

会社名〈ブランド名〉	問い合わせ先	機種•型式名		製造期間
長州産業㈱	ホームページ	PDX-403D	DX-403D	平成8年5月~
<c c="" =""></c>	www.choshu.co.jp	PDF-403D	DF-403D	平成11年10月
	フリーダイヤル	DX-403DF		
	0120-652-963	PDF-321V	PDF-401A	平成7年8月~

		PDF-411D-A	DX-411D	平成11年6月
		PDX-321V	PDX-411D	
東陶機器㈱	ホームページ	RPE32K *	RPE40K *	平成7年8月~
(現TOTO㈱)	www. toto. co. jp	RPE41K *	RPH32K *	平成11年6月
<toto></toto>	フリーダイヤル	RPH40K *	RPH41K *	
	0120-444-309			
株ノーリツ	ホームページ	OTQ-302 *	OTQ-303 *	平成9年3月~
<noritz></noritz>	www.noritz.co.jp	OTQ-305 *	OTQ-403 *	平成13年3月
	フリーダイヤル	OTQ-405 *	OQB-302 *	
	0120-018-170	OQB-305 *	OQB-403 *	
		OQB-405 *		
高木産業(株)	ホームページ	TP-BS320 * D		平成7年8月~
〈パーパス〉	www.purpose.co.jp	(但し、TP-BS	320は除く)	平成11年6月
	フリーダイヤル	TP-BS402 * D		
	0120-575-399	TP-BSQ402 *		
		AX-400ZRD		平成9年3月~
				平成13年3月
東京ツチヤ販売㈱	ホームページ	AX-402A	EX-403A	平成8年5月~
〈ツチヤ〉	www.choshu.co.jp	FK-405A	FC-406A	平成11年10月
	フリーダイヤル			
	0120-652-963			
	長州産業㈱で受付			
ネポン(株)	ホームページ	URA320	URA320S	平成7年8月~
<nepon></nepon>	www. nepon. co. jp	URB320	URB320S	平成11年6月
	フリーダイヤル	UR320	UR320S	
	0120-444-309	UR404S		
	TOTO㈱で受付			
日立化成工業㈱	ホームページ	HO−350 *	HO-360 *	平成9年3月~
(現株)ハウステック)	www.housetec.co.jp	HO-450 *	KZO-460 *	平成13年3月
	フリーダイヤル			
	0120-551-654			
(株)ワカサ	ホームページ	WBF-400C		平成8年5月~
〈ワカサ〉	www.choshu.co.jp			平成11年10月
	フリーダイヤル			
	0120-652-963			
	長州産業㈱で受付			
ツ制ロタの士目	のルには苹粉ウが体さ			

[※]製品名の末尾の*には英数字が続きますが、すべて該当品です。

(社団法人日本ガス石油機器工業会)

ホームページ: http://www.jgka.or.jp/



- (4) アップルジャパン株式会社が販売した携帯型音楽プレーヤーについて (管理番号A201000520、管理番号A201000530)
- ①事故事象及び再発防止策について

アップルジャパン株式会社が販売した携帯型音楽プレーヤー商品名"iPod nano"(第一世代)を充電中、当該製品から出火する火災が発生しました。

上記2件とも、事故原因については、現在、調査中ですが、同様の事故はこれまでに重大製品事故(火災)7件(うち軽傷の火傷があったもの1件)、非重大製品事故52件が発生しています。

当該製品は、バッテリーセル内部に製造不良があったことにより、充放電サイクルを繰り返すうちにバッテリー内の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至った可能性があると推定されています。同社では、当該製品でバッテリーの過熱に不安を持っている消費者からの連絡により、バッテリーの交換手続を受け付けるとしています。

なお、同社では、事故の再発防止を図るため、平成22年8月11日に、"iPod na no" (第一世代) の登録ユーザーに対して、注意喚起及び当該製品に不具合が発生した場合のバッテリーの交換手続について、電子メールによる一斉連絡を行っています。

②対象製品等:機種・型式名、販売期間及び販売台数

機種・型式名	販売期間	販売台数
MAOO4J/A		708,000台
MAOO5J/A	平成17年9月~	393,000台
MA099J/A	平成18年9月	424,000台
MA107J/A		287,000台
合	計	1,812,000台

③消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、当該製品を充電中に本体の過熱がないか十分に御注意いただくとともに、過熱の兆候がみられた際には、事業者が行うバッテリーの交換手続を行ってください。

(アップルジャパン株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-27753-5

ホームページ: http://support.apple.com/kb/TS2099?viewlocale=ja_JP

- (5)松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)が製造した電気こんろ(一口電気こんろ)について(管理番号A201000527)
 - ※(株式会社日立ハウステック(現 株式会社ハウステック)製ミニキッチン「K M-1203D」に組み込まれたもの)
- ①事故事象及び再発防止策について

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)が製造した電気こんろ(一口電気こんろ)において、当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生しました。

当該事故の原因については、使用者の身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物及び当該製品が焼損したものと考えられます。

このため、事業者においては、つまみ(スイッチ部)の無償改修を行っています。 さらに、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年 6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を進めています。

なお、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールを届けたり直接訪問を何度も 行ったものの、留守であるなど、連絡が取れず改修作業に入れなかったケースで火災 事故が発生しております。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台(全社合計)

改修率 94.7%(平成22年8月31日現在)

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみ部分にカバーのない製品について、火災事故が 多発しています。当該電気こんろは、つまみ部分にカバーがなく露出しており、身体 や荷物が触れてしまうと気がつかないうちに火災につながるおそれがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先等に速やかに御連絡

ください。

消費者の皆様並びに当該製品を設置するアパート等を所有又は管理されている皆様におかれましては、製造事業者等が行う訪問改修にご協力くださいますようお願いします。

(パナソニック株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-391-391

受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く)

ホームページ: http://panasonic.co. jp/ha/info/important/cooking

/index.htm

(株式会社ハウステックの問い合わせ先)

フリーダイヤル: 0120-524-852 受 付 時 間: 9時~17時30分(平日)

ホームページ: http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html

(小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-355-915

受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く)

ホームページ: http://www.denki-konro.jp/

無償改修の対象となる電気こんろの製造事業者とキッチンユニットメーカーの

情報についてホームページで案内しています。

また、「一口電気こんろ」と同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても改修対象に加え、無償改修を呼びかけています。

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60.969台(全社合計)

改修率 70.7%(平成22年8月31日現在)

※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台(全社合計)

改修率 68.0%(平成22年8月31日現在)

(本発表資料の問い合わせ先)

電話:03-3507-8800 (大代表) 消費者庁消費者安全課 (製品事故情報担当) 担当:中嶋、服部、榎本 内線 2266 内線 2164

(事故情報対応チーム)担当:坂田、滝

(ブリデストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児 座席についての発表資料に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当:宮下、中村 電話:03-3501-1707(直通)

(東陶ユプロ株式会社 (現 TOTO株式会社) が製造した石油給湯 機の発表資料に関する問い合わせ先)

(社団法人日本ガス石油機器工業会及び製造事業者の取り組みにつ いての発表資料に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当: 宮下、中村、野中 電話: 03-3501-1707 (直通)

(アップルジャパン株式会社が販売した携帯型音楽プレーヤーにつ いての発表資料に関する問い合わせ先)

(松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) が製造した電 気こんろ(一口電気こんろ)についての発表資料に関する問い合わ せ先)


経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室長 藤代 担当:宮下、吉津、山崎 電話:03-3501-1707(直通)

対象製品の詳細

商品名	NEW ロイヤル チャイルドシート	ロイヤルチャイルド シート STD	NEW デラックス チャイルドシート
モデル名	RCSNRX. A	RCS-SRT	RCS-MH. A
商品写真 ① ヘット・レスト	2	0	
② >		3	
③ ハント・ル形状④ 股ハ・ット・	足乗せ部		3
※識別ポイント		(4)	
①ヘッドレスト形状	①楕円形(中央に布)	①ヘッドレスト無し	 長方形 T型シートベルト
②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド	②Y 型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッドあり	②T 型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッドあり	② T型シートベルト③ 一文字型④ 股パッドあり
販売期間	2007 年 11 月~ 2010 年 5 月	2008年5月~2010年6月	2008年3月~2010年6月
対象台数	88, 765 個	1, 845 個	13, 582 個

		_	NEW - 4 Saut
商品名	ロイヤル	ロイヤル	NEW ロイヤル
In the co	チャイルドシート	チャイルドシート	チャイルドシート
モデル名	RCS-NAS	RCS-SDX	RCS-NRX
商品写真 ① ^ット゚レスト ② シートペルト ④ ハント゚ル形状 ④ 股パット゚			
※識別ポイント			
①ヘッドレスト形状	①左右丸型	①中央が凹んでいる	①楕円形(中央に布)
②シートベルト	②Y 型シートベルト	②X型シートベルト	②X型シートベルト
③ハンドル形状	③ アップハンドル型	③ アップハンドル型	③アップハンドル型
④股パッド	④ 股パッドあり	④ 股パッド無し	④股パッド無し
0C ± #0.88	2009年6月~	2002年9月~	2007年1月~
販売期間	2010 年 9 月	2008 年 9 月	2009 年 9 月
対象台数	55, 324 個	171, 150 個	61, 163 個

商品名	デラックス チャイルドシート	デラックス チャイルドシート	リヤ子供乗せ
モデル名	RCS-MHBC	RCS-MHB	RCS-MSG
商品写真		0	
① ^91° \7			
② シ-トペルト		2	2
S 71 · #1			
③ 心片ル形状		3	3
⑤ 股パッド			
		(4)	4 * *
	※クッション柄	[*	[%]
①ヘッドレスト形状	① 長方形	① 長方形	① ヘッドレスト無し
②シートベルト	② X型シートベル	② X型シートベルト	② 2 点式腰ベルト
③ハンドル形状	③ 一文字型ハンドル	③ 一文字型ハンドル	③ 一文字型ハンドル
④股パッド	④ 股パッド無し	④ 股パッド無し	④ 股パッドなし
※その他 (クッショ	※チェック柄クッション	※動物(犬)柄クッション	※シルバー色クッション
ン柄)			BRIDGESTONE ロゴあり
65 主 田 田	2000年2月~	2000年2月~	2000年3月~
販売期間	2009 年 11 月	2008年3月	2009 年 8 月
対象台数	132, 596 個	6,031個	13, 480 個

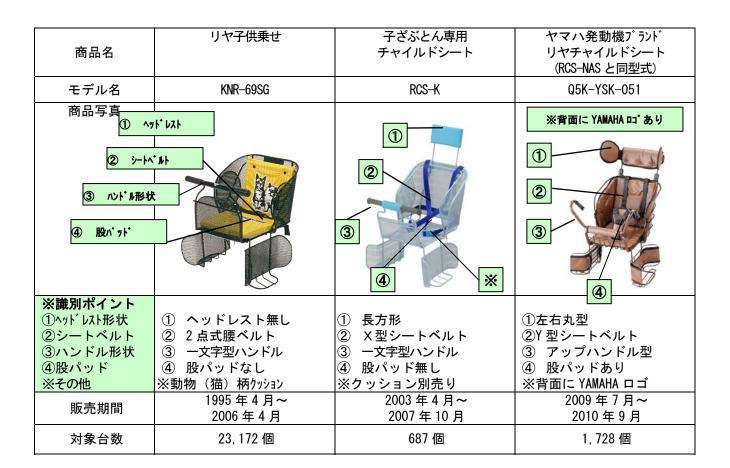

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000522	平成22年9月9日	平成22年9月16日	石油給湯機付ふろがま	FDW-470FFA	タカラスタンダード株 式会社	火災	当該製品のリモコンが警報を発していたため 確認すると、当該製品後方から出火する火災 が発生しており、当該製品が焼損、周辺が汚 損した。現在、原因を調査中。	秋田県	
A201000526	平成22年9月6日	平成22年9月16日	石油经温料	業株式会社ブランド:型式PDX-	TOTO株式会社(製 造:東陶ユプロ株式会 社(解散))(長州産業 株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の排気口より発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。 事故原因は、電磁弁に使用されている部品の のリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮 し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火 して機器内部を焼損したと考えられる。	熊本県	製造から10年 以上経過した 製品 平成14年10月 24日からリコー ル実施 改修率 86.3%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A20100016	1 平成22年4月13日	平成22年5月21日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル 株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、 幼児の右足が車輪に挟み込まれて負傷した。 足乗せ部が脱落していた。現在、原因調査中。 事業者は、平成22年9月21日にプレスリリースを行うと共にホームページに情報を掲載し、22日に新聞社告で使用者に周知し、30日から樹脂製の製品に無償交換を実施する。	東京都	平成22年5月 25日に製品起 因できないたものできないたもの 表していたもの 来していたもの 平の22年9月 21日実施
A20100018	8 平成22年3月31日	平成22年6月1日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル 株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、 足乗せが折れ、幼児が右足を車輪にまき込まれて負傷した。 事故原因は、自転車の販売店にて当該製品を取付けた際に、足乗せ部を説明書と違った組付け方をして、製品本体に十分に固定されていなかったことから、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の支柱が破損したものと考えられ、事業者は、足乗せ部の無償点検と修理を実施していた。 平成22年9月21日にプレスリリースを行うと共にホームページに情報を掲載し、22日に新聞社告で使用者に周知し、30日から樹脂製の製品に無償交換を実施する。	東京都	平成22年7月9 日に製品起因 が疑われる事 故としていたもの 来成22年9月 21日からリコー ルを実施

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000373	平成22年6月4日	平成22年8月2日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル 株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、 幼児の左足が車輪にまき込まれて負傷した。 足乗せ部が脱落していた。現在、原因を調査中。 事業者は、平成22年9月21日にプレスリリースを行うと共にホームページに情報を掲載し、22日に新聞社告で使用者に周知し、30日からり樹脂製の製品に無償交換を実施する。	神奈川県	平成22年8月6 日に製品起因 か否かが特定 できないない 事していたもの 平成22年9月 21日からリコー ルを実施
A201000440	平成22年5月8日	平成22年8月25日	折りたたみ自転車 (小径車)	A-RideX TWT0026	株式会社価格ネット (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、段差を通過しようとした際、当該製品のフレームが折れ、前方へ転倒し、負傷した。当該製品の前部、後部の部品の複数個所が破損しており、当該製品が強度不足である可能性も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成22年8月 27日に製品起 因か否かが特 定できていな い事故として公 表していたもの
A201000520	平成22年9月7日	平成22年9月16日	携帯型音楽プレーヤー	MA004J/A	アップルジャパン株式 会社	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する 火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し た。現在、原因を調査中。	岡山県	平成22年8月 11日に不具合 品の部品交換 対応を一斉連 絡
A201000524	平成22年9月2日	平成22年9月16日	エアコン(室外機)	不明	ダイキン工業株式会 社	火災	異音とともに、ブレーカーが作動したため確認 すると、当該製品から発煙・出火したと考えら れる火災が発生しており、当該製品及び周辺 が焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201000527	平成22年9月1日	平成22年9月17日	電気こんろ	HK-1102((株) 日立ハウステック(現 (株)ハウステック)製ミニキッチン「KM- 1203D」に組み込まれたもの)	松下電器産業株式会 社(現 パナソニック 株式会社)	火災	使用者が外出中に、当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生していた。 事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の付近に置かれていた可燃物(牛乳パック)に引火したものと考えられる。	愛知県	平成19年7月3 日から共同リ コールを実施 改修率 94.7%
A201000529	平成22年9月11日	平成22年9月17日	エアコン	AY-M45SX	シャープ株式会社	火災	当該製品から発煙・出火する火災が発生し、 当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を 調査中。	千葉県	
A201000530	平成22年9月9日	平成22年9月17日	携帯型音楽プレーヤー	MA004J/A	アップルジャパン株式 会社	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する 火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し た。現在、原因を調査中。		平成22年8月 11日に不具合 品の部品交換 対応を一斉連 絡

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000521	平成22年9月6日	平成22年9月16日	食器洗い乾燥機	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが外力により損傷し、出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A201000523	平成22年8月31日	平成22年9月16日	電気衣類乾燥機	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品右下部より出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。当該製品の定期的な内部清掃が不十分であった状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201000525	平成22年9月10日	平成22年9月16日	電動アシスト自転車	火災	駐輪場に置かれていた当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201000528	平成22年9月6日	平成22年9月17日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品 から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査 中。	東京都	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件該当案件無し

携帯型音楽プレーヤー (管理番号: A201000520、A201000530)



エアコン (管理番号: A201000529)



火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せず スイッチが「入」となる可能 性がある構造であったために、 電気こんろの上や周囲に可 燃物が置かれていて、火災 事故に至る危険性があります。



一口こんろ(前面操作)※写真は富士工業製



一口こんろ(上面操作)



複数口こんろ(前面操作のみ)

対象製品 スイッチ部外観例



はみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー(現社名)	電気こんろ品番
前面操作一口 電気こんろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111、BHP-121
	パナソニック(旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102
	日立アプライアンス	HT-1250、HT-1550、HT-1250T
	ハウステック(旧社名 株式会社日立ハウステック)	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業	FH-31A、FH-31B(品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。)
	三菱電機	CR-1201、CR-1201A、CR-1202、CR-1501、CR-1501A、CR-1501B
上面操作一口 電気こんろ※1	サンウエーブ工業	HT-1290、HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290、HT-1290T、HT-1500
複数口 電気こんろ※2	サンウエーブ工業	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T
	東芝ホームアプライアンス (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、 BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W
	パナソニック(旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200(**3)、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204CM、NK-2204M、NK-2304、NK-2305、NK-2307
	日立アプライアンス	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS
	富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L

※1.小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります)に組み込まれています ※2.据置き型・ビルトイン型があります ※3.ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、 三協立山アルミ株式会社、 タカラスタンダード株式会社、 パナソニック電工株式会社

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社

0120-126-174 http://cleanup.jp/

タカラスタンダード株式会社

0120-200-805 http://www.takara-standard.co.jp/

パナソニック株式会社 **0120-391-391** http://panasonic.co.jp/

富士工業株式会社

0120-500-621 http://www.fjic.co.jp/

サンウエーブ工業株式会社

0120-190-530 http://www.sunwave.co.jp/

東芝ホームアプライアンス株式会社

0120-668-401 (IB担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社) http://www.toshiba.co.jp/tha/

パナソニック電工株式会社 0120-116-484 (旧社名 松下電工株式会社) http://panasonic-denko.co.jp/

|三菱電機株式会社

0120-099-506 http://www.mitsubishielectric.co.jp/

|三協立山アルミ株式会社

0120-202-436 http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

株式会社ハウステック

0120-524-852 http://www.housetec.co.jp/

日立アプライアンス株式会社

0120-256-557 http://www.hitachi-ap.co.jp/

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

